
G SARDOU	Manual de Instalação da Dobradiça da GS01	Revisão: 01 Data: 22/11/2007 Pág.: 01/02

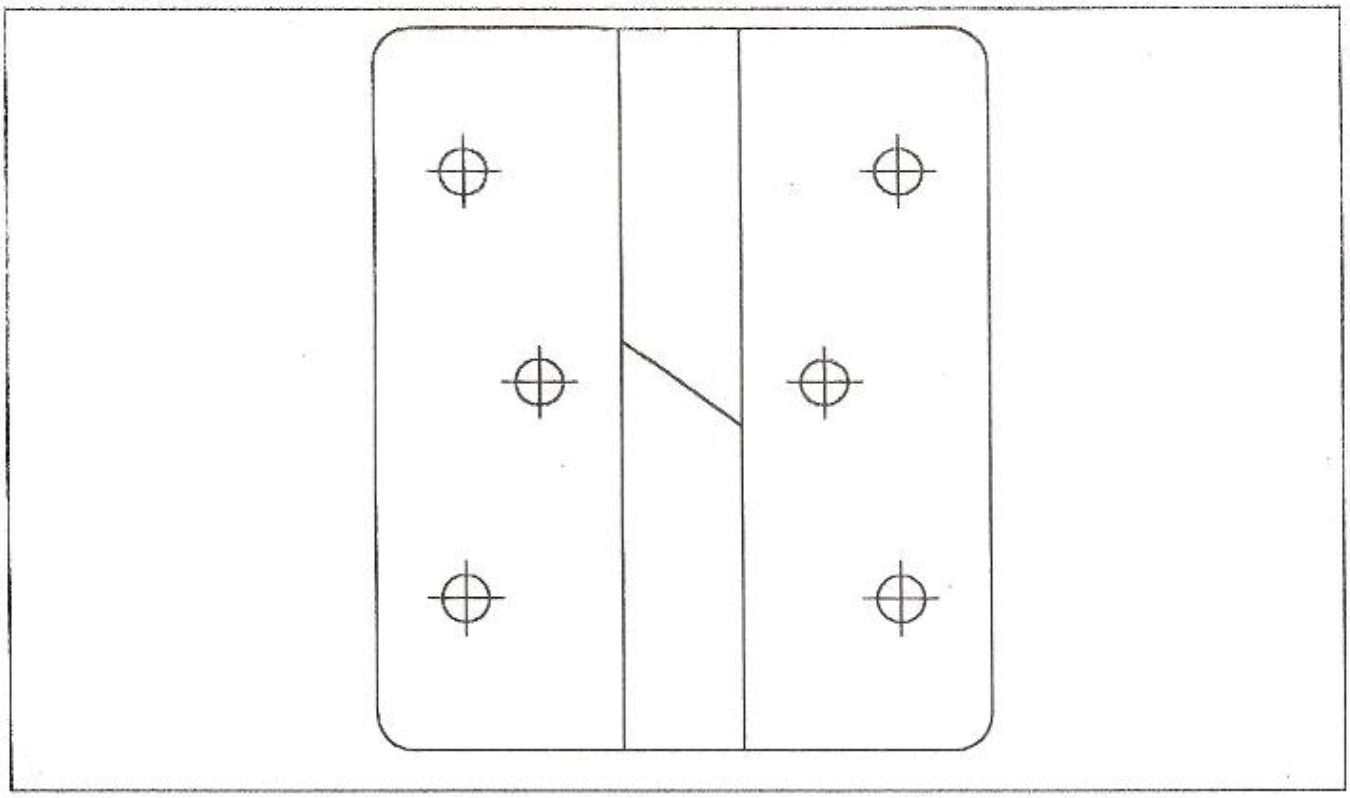

Atenção: a quantidade de dobradiças de mola a serem instaladas, por porta, são 3 peças.

- A porta corta-fogo deve ser posicionada dividindo-se as folgas laterais, deixando folga de 4 a 8 mm entre a folha e o portal. A folga entre a porta e o piso deve ser de 5 mm a 10 mm.
- Posicione as 3 abas machos no portal, procedendo as marcações e furações na chapa de reforço que se encontra soldada ao portal centralizando-as junto ao reforço da folha.
- Observar sempre a simetria das dobradiças.
- Execute a furação, **utilizando furadeira**, com broca de aço rápido de 4,7 mm. O alinhamento das dobradiças deve ser observado ao longo da instalação das 3 peças. Fixe os machos com parafusos de 6,3 mm x 19 mm auto atarraxantes.
- Coloque a folha das portas no portal e proceda a instalação das dobradiças fêmeas repetindo o procedimento de marcação e função na porta.
  Atenção: É importante encaixar a dobradiça fêmea e macho para efetuar a marcação na porta, permitindo assim, uma boa ajustagem. Certifique-se de que o portal (batente) da porta esteja no nível e no prumo.
- Após efetuar a furação da porta com broca de 4,7 mm, aperte todos os parafusos (6 peças / dobradiça).
- Em caso de maiores esclarecimentos, contate nossa empresa pelo telefone (22)2522-9276 ou pelo e-mail g.sardou@hotmail.com.

Manutenção Mensal

É imprescindível ressaltar a importância da boa conservação deste acessório, visto que, sua operação inadequada poderá causar grandes danos. Sendo assim é responsabilidade do síndico ou administrador do prédio / condomínio sua manutenção mensalmente, aconselha-se efetuar a limpeza das dobradiças removendo resíduos ou objetos estranhos que possam dificultar seu funcionamento, acionando-a algumas vezes observando sua correta operação.

Manutenção Trimestral e Informações Complementares

Com o objetivo de manter seus componentes internos sempre bem lubrificadas e impedindo possíveis travamentos, aconselha-se trimestralmente aplicar algumas gotas de óleo de máquinas nas junções dos componentes das 3 (três) dobradiças.
Para limpeza, evite molhar, utilize produtos neutros e não-abrasivos e não utilize substâncias corrosivas.
Os serviços de substituição de componentes devem ser efetuados pela G. Sardou ou empresa por ela credenciada.